

## التقويم الوظيفي للأغطية الطرقية المرنة

### القائمة بهدف إعادة تأهيلها<sup>1</sup>

المهندس لؤي أكرم الخطيب<sup>2</sup> الدكتور المهندس محمد راتب سطاس<sup>3</sup>

الدكتور المهندس محمد بشار الحفار<sup>4</sup>

#### الملخص

إن تقويم الوضع الراهن للطريق ثم إعادة تأهيله سيؤدي إلى إطالة عمر خدمته والوصول به إلى وضع إنشائي ووظيفي صحيح.

في هذا البحث تم إعطاء معلومات عن مفهوم إعادة تأهيل الأغطية الطرقية، والعيوب التي تطرأ عليها وتوضيح أسبابها وطرق معالجتها، كما تم ربط مفهوم استوائية الطريق وقابلية الخدمة الحالية. أما الجانب العملي فقد تمت دراسة الوضع الراهن لأتوستراد دمشق - الحدود الأردنية بالاتجاهين، وقياس الكميات الفيزيائية للعيوب الموجودة، وتحديد استوائية الطريق بواسطة جهاز قياس الاستوائية بهدف اتخاذ القرار المناسب لمدى الحاجة لإعادة التأهيل ووضع أولويات الأعمال المطلوبة.

<sup>1</sup> أعد هذا البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس لؤي أكرم الخطيب بإشراف الأستاذ الدكتور محمد راتب سطاس ومشاركة الدكتور المهندس محمد بشار الحفار.

<sup>2</sup> قسم هندسة النقل والمواصلات- كلية الهندسة المدنية- جامعة دمشق.

<sup>3</sup> قسم هندسة النقل والمواصلات- كلية الهندسة المدنية- جامعة دمشق.

<sup>4</sup> قسم الإدارة الهندسية والإنشاء- كلية الهندسة المدنية- جامعة دمشق.

## مقدمة: Introduction

لقد تطور نظام رصف الطرق والشوارع بشكل مطرد عبر السنين لكي يلبي احتياجات المرور، ولكن هذا التطور لم يواكب الزيادة السريعة في عدد المركبات، نتج عن ذلك وجود عدد من الطرق القديمة تخدم مركبات ذات حجم وزن وسرعة تزيد على تلك التي تم تصميم طبقات الرصف لأجلها، الأمر الذي سبب ظهور العجز في الأغطية الطرقية والذي قد يكون وظيفياً أو إنسانياً، من ثمّ نجأ لعمليات إعادة التأهيل والذي يعرف بأنه «جميع الأعمال التي يُشرع بها بغية إطالة عمر خدمة الطريق القائم من خلال إعادة فرش الطبقة السطحية أو الترميم أو القيام بالأعمال الأخرى الضرورية بما في ذلك الأكتاف الجانبية للوصول بالطريق إلى وضع إنساني ووظيفي صحيح وقد يتضمن هذا العمل الإزالة الكاملة للغطاء وإعادة إنشائه» [1].

وقد تم تقسيم الاستراتيجيات المنفذة في إعادة التأهيل إلى منحين أساسيين:

أ- إعادة التأهيل دون استخدام طبقة تقوية (Other than Overlay).

ب- إعادة التأهيل باستخدام طبقة تقوية (With Overlay).

تختلف الأعمال الأساسية للتأهيل بشكل واضح عن أعمال الصيانة بمختلف أنواعها (عادية - روتينية - وقائية)، إذ أنَّ الوظيفة الأساسية لأعمال الصيانة هي حفظ الغطاء الطرقي القائم ليتمكن من تحمل الحمولات المطبقة عليه، في حين تنفذ أعمال إعادة التأهيل بغية إطالة العمر الوظيفي له.

من ثمَّ فإنَّ هدف البحث هو وضع مقتراحات أمام متذبذبي القرار لتحديد الحاجة لتأهيل الطريق، وأولويات الأعمال المطلوبة، من خلال مسح الوضع الراهن له وتقويمه وظيفياً ومن ثم إنسانياً عند الحاجة، وأخيراً نحدد هل هذا الطريق قادر على الخدمة الحالية أو الخدمة لفترة تصميمية معينة؟

## 2- عيوب الأغطية الطرقية :Pavement Distresses

ويقصد بها عيوب الرصف المرئية أو التي يمكن حصرها، ولها علاقة بدوره حياة قطاع طبقة من طبقات الرصف أو الطريق، تحت تأثير الحمولات المروية وعوامل المناخ. حيث يمكننا تمييز عيوب التقادم والتعرية والكلل بصرياً أو باستعمال التقانات الميكانيكية، وعلى نقىض ذلك فالعيوب المرتبطة بمواد الأساس والتصريف أو حالات أخرى تصنف ضمن العيوب غير المرئية، وهي خارج نطاق هذا البحث.

ومن خلال الإطلاع على بيانات ونتائج الاختبارات في مخابر الطرق المختلفة والعايدة لوزارة الزراعة والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وجامعة دمشق وبعد القيام بمسح تقويمي لطرق عامة مختلفة، وذلك بأخذ عينات عشوائية من مناطق الخلل، وإجراء بعض التجارب عليها، كتحديد نسبة البيتومين والتدرج الجبي، وكذلك بسؤال القائمين والمشرفين على سير العمل في أثناء التنفيذ، تبين لدينا وجود أسباب محتملة لظهور عيوب في الرصف أو مساعدة على حدوثها، وذلك ضمن ظروف الاستثمار المحلي لشبكة الطرق العامة في الجمهورية العربية السورية.

والجدول (1) يبين هذه النماذج والأسباب التي أدت إلى ظهورها نتيجة أخطاء تكنولوجية في أثناء التنفيذ أو عدم مطابقة خلائط الإسفلات للشروط والمواصفات المطلوبة.

أما الجدول (2) فيوضح العلاقة بين نماذج العيوب والأسباب التي آلت إليها نتيجة العوامل الخارجية.

إن الغرض الأساسي من معرفة سبب تخرُّب الأغطية الطرقية هو إيجاد قاعدة بيانات نتمكن اعتماداً عليها من تبني الخيارات المناسبة لصيانة الطرق القائمة أو تأهيلها، أو عدم تكرارها مستقبلاً ومنع حدوثها عند تصميم الطرق الجديدة.

## **جدول -1- نماذج عيوب الرصف حسب شروط الإنشاء والاستثمار المحلية**

السبب الرئيسي لحدوثه		نماذج العيوب
المتاخ ومواد البناء	حمولة المرور	
	x	1- تشقات جلد التمساح أو تشقات ناجمة عن تعب الغطاء (الكلل).
x		2- الفوران (التزف) .Bleeding
x		3- التشقات الشبكية.
x		4- التموخ.
x		5- الانخفاس.
x		6- التشقات الانعكاسية.
x		7- ارتفاع الكتف أو هبوطه.
x		8- انفال الكتف عن الطريق.
x		9- التشقات الطولية أو العرضية.
	x	10- عجز الرفع.
	x	11- طحن الحصوبيات.
	x	12- الحفر (أعشاش الدجاج).
x (تأثير منخفض)	x (تأثير متوسط ومرتفع)	13- الضخ وفuran المياه.
	x	14- انفال الحصوبيات وتحركها للداخل والأسفل.
	x	15- التخدد.
	x	16- التشقات الهلالية.
x		17- الانفاس.

الجدول -2- التصنيف العام لعيوب الغطاء الطرقي الإسفلتي وأسباب حدوثها [ 1 ].

### 3- مسح الوضع الراهن Condition Survey

تمت دراسة الوضع الراهن لحالة السطح لأوتستراد دمشق - الحدود الأردنية ذهاباً وإياباً دون التطرق إلى تقويم المثانة الإنسانية له وذلك بهدف:

- 1- تحديد ضرورة تقويم البنية الإنسانية.
- 2- تحديد الأسباب المحتملة لخرب السطح بما في ذلك الترب المنزلقة.
- 3- تحديد الحاجة إلى إجراء صيانة أو تحديد أولويات عناصر الصيانة.
- 4- الحكم بشكل تقديرى على مدى التغير في حالة الغطاء وبشكل تقريري يمكننا التنبؤ بالأعمال اللازم إجراؤها مستقبلاً في إعادة التأهيل.

أي أنه لتحديد مدى قدرة الطريق على القيام بوظيفته في نقل الركاب والحمولات بشكل آمن ومرح لابد من مسح حالة سطح الطريق وتقدير نسبة التشوهات الفيزيائية الطارئة عليه.

#### 3-1-3- وصف عام للطريق :General Description for the Highway

قمنا بدراسة الأوتستراد بدءاً من جسر صحنانيا حتى الحدود الأردنية وهو بطول 104 كم وعرض قارعة الطريق بكل اتجاه هو 11م، حيث يتتألف من حارتي مرور بعرض 4م وكتف بعرض 2.5م. أما من الناحية الإنسانية فيتألف من الطبقات الآتية وذلك وفق مخططات دراسة هذا الطريق الموجودة في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية:

- طبقة ما تحت الأساس عبارة عن بقايا مقاول بارتفاع 90 سم.
- طبقة الأساس الحصوية بارتفاع 30 سم.
- قميص إسفلتى بارتفاع 28 سم.

أما نسبة تحمل الطابق الترابي فقد بينت تجربة نسبة تحمل كاليفورنيا CBR أنها تساوي وبشكل وسطي 8.

### 2-3- مسح عيوب الغطاء :Pavement Distresses Survey

تم مسح حالة سطح الطريق المدروس مسحًا بصرياً لقارعة الطريق وأكتافه بالاتجاهين، وتقدير العيوب الموجودة. حيث قمنا بتوزيع الطريق المدروس إلى أجزاء حسب وجود القرى على جانبيه ومن ثم تم تقسيم كل جزء إلى قطاعات متساوية، طول كل قطاع (2) كم وكان يجري المسح على أول (50) م من كل قطاع، وتقدير حالة المسافة المتبقية اعتماداً على تلك القياسات مع مراعاة الحالات الشاذة للعيوب وملحوظة أن الدراسة كانت تجرى على الحارة الأسوأ. وكنا نقوم بتسجيل النتائج على استمرارات خاصة تحتوي اسم المقطع ورقمها وطوله ومساحته وعرضه وتاريخ المسح وحقلاً خاصاً لللاحظات وحقلاً خاصاً بنتائج القياسات الخاصة بكل عيب حيث قسمنا العيوب إلى أربعة نماذج وهي:

الشققات (تمساحية - طولية وعرضية) - التآكل - الحفر - التخدد.

### 3-3- إجراءات قياس العيوب :Procedures of Measuring Distresses

فيما يأتي نوضح الأسس التي تم اتباعها عند القياس الفيزيائي للعيوب الموجودة في سطح الغطاء الإسفلتي مع وصف موجز لها والأسباب المحتملة التي أدت إلى ظهورها وطرق المعالجة المقترنة.

#### 3-3-1- التشققات الكلية :Total Cracking Area


قمنا بتصنيفها إلى نوعين: شقق تمساحية (الكلل) - شقق طولية وعرضية.

##### 3-3-1-1- التشققات التمساحية أو شقوق الكلل :Alligator/Fatigue Cracking

أ- الوصف [2]: وهي عبارة عن شقوق متداخلة متوازية تحدث نتيجة إجهاد البeton الإسفلتي تحت تأثير الأحمال المتكررة. تبدأ هذه الشقوق تحت سطح الإسفلت حيث يكون إجهاد الشد عاليًا تحت الإطار ثم تنتشر إلى السطح بشكل شقوق طولية متوازية ونتيجة تأثير أحمال الحركة المتكررة تبدأ هذه التشققات بالتواصل في كل

الاتجاهات على شكل زوايا حادة مكونة شكلاً يشبه جلد التمساح ومن هنا جاءت تسميتها بالتشققات التمساحية.

تحدث هذه التشققات دائماً في الموقع التي يكون فيها أحمال الحركة متكررة وخاصة في مسارات الإطارات، ويبين الشكل رقم (1) رسمياً لها ولمستويات الشدة وموقعها من الطريق.

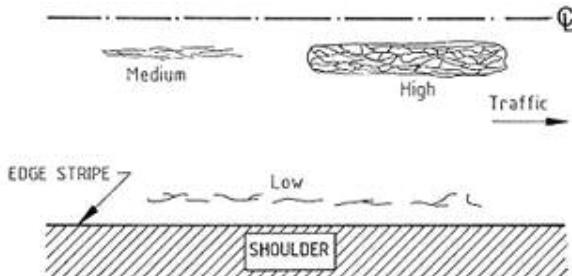

الشكل (1) التشققات التمساحية

ب - طريقة القياس: يتم القياس بحصر المنطقة المتأثرة بالشقوق وحساب مساحتها من جداء الطول بالعرض، وتقاس كثافة العيب كنسبة مئوية بقسمة المسافة المتأثرة به على المساحة الكلية للمقطع المسوح مضروباً بمئة.

ج - الأسباب المحتملة [3]: تتضمن الأسباب المتوقعة سبيلاً أو أكثر من الأسباب الآتية:


- 1- تخرب طبقة القصص نتيجة لتخرب طبقة الأساس أو ما تحت الأساس بسبب الحمولات المرورية المتكررة.
  - 2- سوء المواد المستخدمة في الرصف أو نقادتها بفعل الزمن.
  - 3- عدم كفاية سمك طبقات الرصف.
  - 4- عدم تصريف المياه في الطابق الترابي أو طبقة ما تحت الأساس.
- ء- طرائق المعالجة المقترنة: تكون المعالجة حسب شدة التشققات وكثافتها بدءاً باستخدام الملاط الإسفاني (Slurry Seal) أو الترقيع العميق وحتى إعادة الإنشاء،

وفي حالة ارتفاع مستوى المياه الجوفية يجب تأمين نظام تصريف جيد للمياه ومنعها من الوصول إلى طبقات الرصف.

3-2-3-3 التشققات الطولية والعرضية **Longitudinal and Transverse Cracks**

أ- الوصف والأسباب المحتملة [3]: الشقوق الطولية هي شقوق تمتد موازية لمحور الطريق، أما العرضية فهي تمتد بعرض الرصف تقريباً متعمدة مع محور الطريق.

تعدُّ هذه الشقوق عيوباً إنشائية (Structural) ناجمة عن ضعف طبقات الرصف، وعيوباً وظيفية (Functional) ناجمة عن عدم استوائية (خشونة) سطح الغطاء، لذلك فهي من العيوب التي لا تتعلق بالأحمال المرورية، لكن الأحمال والرطوبة تعجل بتفاقم هذه الشقوق وتدهور حالة الغطاء. ويوضح الشكل رقم (2) هذه التشققات.

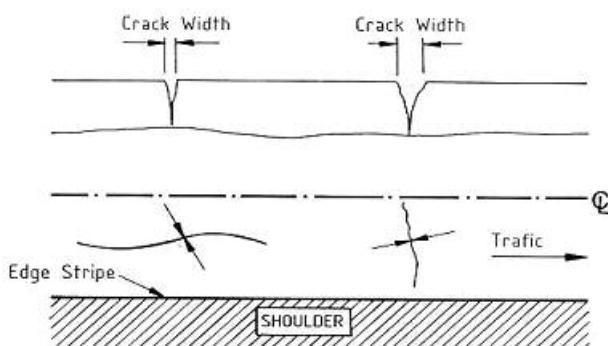

الشكل (2) الشقوق الطولية والعرضية

ب- طريقة القياس: يقاس طول محور الشق بالعرض المتأثر بتعرجاته على طرفي هذا المحور بحيث تشمل المساحة المحسوبة كامل الشق بتعرجاته، وتحسب كثافة العيب كنسبة مئوية بقسمة المساحة المتأثرة به على المساحة الكلية للمقطع الممسوح مضروباً بمئة.


جـ- طرائق المعالجة المقترحة: أيضاً تعالج هذه الشفوق حسب الشدة والكثافة، ففي حالة الشدة المنخفضة لا نفعل شيئاً مهما كانت الكثافة، وفي الشدة المتوسطة نلجأ إلى تعبيء الشفوق، وفي حالة الشدة العالية بكثافة منخفضة أو متوسطة نستخدم الملاط الإسفلي، ونقوم بتنفيذ طبقة تقوية رقيقة إسفلانية (Thin Overlay) بحالات الشدة العالية وكثافة تشققات تشمل أكثر من نصف المساحة الممسوحة.

### 2-3-3: التآكل :Raveling

- أـ- الوصف: التآكل هو فقدان المواد الإسفلانية المغطية لسطح الطريق.
- بـ- طريقة القياس: تقاس المساحة المتأثرة بالمتر المربع وتحسب الكثافة كنسبة مئوية بقسمة مساحة المنطقة المتأثرة بالعيوب على المساحة الكلية للمقطع مضروباً بمئة.
- جـ- الأسباب المحتملة [3]: يحدث التآكل نتيجة الأسباب الآتية:
  - 1- إجهاد القص الأفقي نتيجة الحركة المرورية.
  - 2- تأكسد المواد الإسفلانية الرابطة أو تقادمها، وانفصال الحصى، ونقص المواد، والحرارة الزائدة للخلطة، وقلة المحتوى الإسفلي، وعدم كفاية الرص، واستخدام حصى ضعيفة في الخلطة الإسفلانية.
  - 3- وجود الماء (الذي نفذ إلى داخل الطبقة عن طريق الفراغات) والذي يؤدي إلى ضغط هيدrostاتيكي عند تأثير الحركة.
  - 4- ابتعاث المواد الهيدروكرбونية لفترة طويلة من محركات السيارات، حيث تعمل كمزيل للمواد الإسفلانية.
  - ءـ- طرائق المعالجة: لا نفعل شيئاً في حالة الشدة المنخفضة مهما كانت الكثافة، ونلجأ إلى الملاط الإسفلي للشدة المتوسطة، وننفذ طبقة تقوية رقيقة في حالة الشدة العالية.

### 3-3-3- الحفر (أعشاش الدجاج) :Potholes

أ- الوصف: تكون الحفر عادة على شكل أحواض دائرية بأقطار مختلفة حسب الشدة، وهي تحدث على سطح الطريق وتختلف في العمق والاتساع. يوضح الشكل رقم (3) شكل الحفر وموقعها في الطريق.

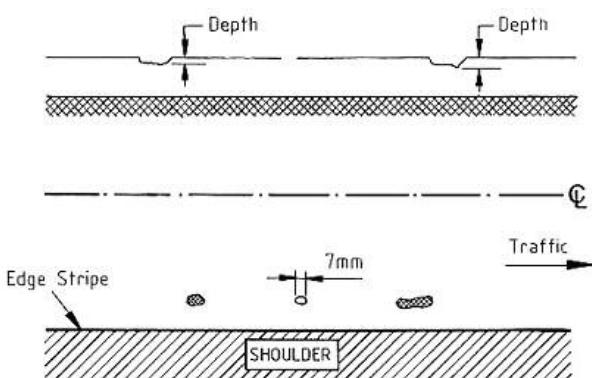

الشكل (3) الحفر

ب- طريقة القياس: تقاس بالعدد ضمن الكيلومتر الواحد.

ج- الأسباب المحتملة [3] :


- 1- تكسر القميص الإسفلتي نتيجة للشقوق التمساحية أو التفتت الموضعي له.
- 2- وجود الرطوبة وفعل الحرارة بجعلان من نشوء الحفر.
- ء- طرائق المعالجة المقترنة: تتم المعالجة بترقيع سطحي أو عميق حسب عمق الحفرة.

### 4-3-3- التخدد :Rutting

أ- الوصف والأسباب المحتملة [3]: هو هبوط في سطح الطريق بشكل قنوات في منطقة مسار إطار السيارات. ويعد التخدد من العيوب الوظيفية في الأغطية الطرقية، ولكن يدخل ضمن العيوب الإنسانية في حالة مستوى التخدد عالي الشدة. ويتعلق التخدد بالأحمال، وسمكاكات طبقة الرصف وجودة المواد المستخدمة،

ويحدث نتيجة الدك والحركة المرنة العرضية لإحدى الطبقات أو كلّها بما فيها الطابق الترابي مؤدية إلى حركة رأسية لطبقة الرصف على طول جوانب التخدد.

ويوضح الشكل رقم (4) شكل التخدد وموقعه في الطريق.

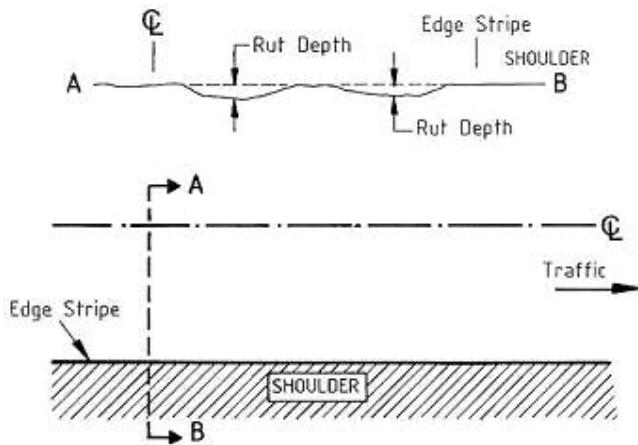

الشكل (4) التخدد

بـ- طريقة القياس: يقاس عمق الأخدود بوضع قدة طولها 1.2م تقاطع عمودياً مع محوره ويتم تسجيل أقصى عمق له.

جـ- طريقة المعالجة المقترحة: لا نفعل شيئاً في حالة الشدة المنخفضة ونقوم بکشط الطريق وإعادة الرصف (Milling and Repave) في الشدة المتوسطة أما في حالة الشدة العالية فنلجاً إلى الترقيع العميق أو إعادة الإنشاء إذا كانت مساحة التخدد تشكل أكثر من نصف مساحة الجزء المسموح من الطريق.

والجدول الآتي يوضح كيفية تحديد مستوى شدة العيب، وذلك من خلال المعاينة البصرية وقياس الكميات الفيزيائية لأثر العيب في سطح الغطاء.

اسم العيب	مستوى شدة منخفضة	مستوى شدة متوسطة	مستوى شدة عالية
التشققات التمساحية	دقيقة، غير مهترنة قليلاً	متشاركة، مهترنة قليلاً	الشقوق تشكل قطعاً محددة، ويمكن نزع بعضها
التشققات الطولية والعرضية	عرض الشق أقل من 10 ملم	عرض الشق 11-75 ملم	عرضها أكثر من 75 ملم
التخدد	عمق التخدد 13-6 ملم	عمق التخدد 14-25 ملم	عمق التخدد أكبر من 25 ملم
التآكل	بداية تطاير الحصى و/أو الإسفالت الرابط	حدوث تطاير وتآكل للحصى و/أو الإسفالت الرابط	حدوث تطاير وتآكل شديد للحصى و/أو الإسفالت الرابط

جدول - 3- مستويات شدة العيوب [3]

#### 4- استوائية سطح الطريق (الخشونة) :Surface Roughness

##### :[2] Concept and Types of Roughness 1-4

قمنا باختبار استوائية الطريق المدروس باعتبارها مؤشراً مهمّاً لنقييم الحالة الوظيفية لسطح الغطاء، ولقد بيّنت الدراسات في الدول المتقدمة أن لاستوائية الطريق تأثيراً مهمّاً في تكاليف تشغيل المركبة إضافة إلى شعور عدم الراحة عند مستعملي الطريق نتيجة هزّة السيارة وأرجحتها.

ترجم عدم الاستوائية عن التشوهات ذات الأشكال المختلفة من التواترات والسعات حيث نصادف الأنواع الآتية من عدم الاستواء:

1- عدم الاستواء نتيجة التشوهات ذات الموجة الطولانية الطويلة (موازية لمحور الطريق)، وتحدث بسبب انضغاط أعمق الطابق الترابي وتأخذ هذه الموجات عادة سعة عالية وتوافرًا منخفضاً.

2- عدم الاستواء نتيجة التشوهات ذات الموجة الطولانية القصيرة وتكون ذات توافر عالٍ وسعة منخفضة.

3- عدم الاستواء نتيجة التشوّهات ذات الموجة العرضية (عمودية على محور الطريق) وتحدث بسبب وجود أخذيد على مسار الإطار وتؤدي إلى الاهتزاز الجانبي.

#### 4- طائق المعالجة :[1] Methods of Treatment

تكون طريقة المعالجة المقترحة حسب نوعية عدم الاستواء والأسباب المؤدية إلى حدوثه:

أ- تخرب السطح بتموجات طولية لمسافات طويلة والمتنضم الارتفاع والانفاخ: نقوم باستخدام طبقة تقوية متغيرة السماكة بحيث تتناسب مع التموجات وتغطي ذرواتها.

ب- عدم الاستواء نتيجة التشققات الطولية والعرضية أو الحفر: تتم المعالجة بشكل مؤقت باستخدام طبقة تقوية، فإذا انعكست التشققات عبر التقوية لابد من إصلاح جميع الطبقات المتخربة بتحسين موادها أو تغييرها، ثم تدمج بطبقة من البeton الأسفلتي أو بطبقة تقوية أكثر سماكة.

ج- عدم الاستواء ناتجة تأكل مواد السطح: تكون المعالجة باستخدام طبقة تقوية رقيقة، وقد تحتاج لکشط القميص في المناطق المتضررة لإزالة المواد المتخربة ومنع الانفصال، أما إذا كان التأكل نتيجة التقشر (Stripping) فيجب إزالة الطبقة المتضررة قبل وضع التقوية لأنه سيستمر إذا لم نزلّها وقد يتتسارع تحت طبقة التقوية.

#### 5- إجراءات القياس :[6] Procedures of Measuring

نظراً لأن خشونة سطح الأغطية ذات طبيعة عشوائية، وقد تتتألف من تشوّهات ذات موجات طولية أو قصيرة، ذات توائرات وساعات مختلفة، لذلك يجب أن يتمتع جهاز القياس بشمولية تجعله قادرًا على قياس جميع التشوّهات بدقة كافية، يمكن معها المهندس من الاستفادة من معطياتها إلى أقصى حد ممكن.

وفي اختبارنا للطريق المدروس، قمنا باستخدام جهاز قياس الاستوائية (NAASRA) حيث تم جمع قياسات استوائية سطح الطريق على طول مسارات دواليب السيارات التي تستخدم الطريق وذلك في الحارة الأسوأ وفق الخطوات الآتية:

أ- نقوم بقياس طول الجزء المدروس من الطريق (حسب الأجزاء المقسمة سابقاً) وذلك باستخدام جهاز قياس المسافات (HALDA) الموصول بأدوميترا السيارة أو بالاعتماد على الأحجار الكيلومترية.

ب- نقوم بوصل نابض الجهاز على المحور الخلفي لعربة خفيفة بحيث يتم نقل الاهتزازات عبر سير نقل الحركة إلى مسنن مربوط مع عداد القراءات الجهاز.

ج- تتحرك السيارة على طول المقطع التجريبي بسرعة ثابتة مقدارها 50كم/سا وهذا يعني بأنه يجب تشغيل السيارة قبل مسافة معقولة بحيث يتمكن السائق من المحافظة على هذه السرعة قبل دخوله المقطع.

ء- يتم تسجيل القراءات كمجموع تراكمي للانزياحات الشاقولية لسطح الطريق حيث نصفر العداد بداية المقطع ويتم تحويل هذه القراءات فيما بعد إلى فرينة الاستوائية الدولية (International Roughness Index) (IRI) وفق المعادلة:

$$IRI = \frac{\text{فرق القراءة بين بداية المقطع ونهايته } [m]}{\text{المسافة } [Km]} \times 0.033 + 1.33$$


ونقدر قيمة IRI بـ م/كم أو م/م وتتراوح بين الصفر وقرابة 20 م/كم نظرياً وتكون القيمة المقبولة من 1-5 م / كم حسب ظروف الاستثمار المحلية لطرق الدرجة الأولى، ويعدُ الطريق من أي درجة كانت خارج الخدمة عندما تصبح:  $IRI \geq 10$

[6].m/Km

#### ملاحظات:

- 1- يجب تعديل جهاز قياس الاستوائية قبل بدء التجربة، إما باختبار طريق مقيس سابقاً ومقارنة النتيجة، أو باستخدام جهاز التيفو والميرا، كما يجب تعديل جهاز قياس المسافة على مقطع معروف طوله وعند الاختلاف ندخل عامل التصحيح.
- 2- يجب أن يكون ضغط الهواء في جميع إطارات السيارة المستخدمة موافقاً لمواصفات السيارة بعد تشغيلها 15 دقيقة، لذلك من الضروري دائماً حمل ساعة قياس ضغط العجلات ومضخة هواء. كما يجب وضع نقل موازنة قدره 100 كغ على المحور الخلفي للسيارة.
- 3- لدقة القياس نقوم بإجراء 5-6 جولات للحصول على قراءات مختلفة ثم نأخذ متوسطها.

يوضح الشكل رقم (5) المبدأ النظري لجهاز قياس الاستوائية.

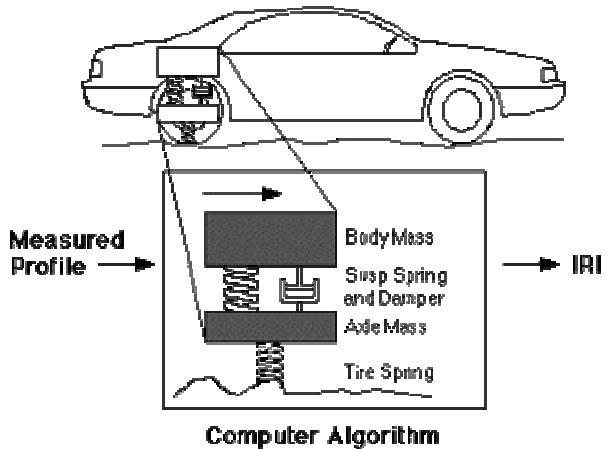

الشكل (5) مبدأ جهاز قياس الاستوائية

##### 5- تقييم قابلية الخدمة الحالية (Present Serviceability Rating) (PSR):

تم تطوير نظام من أجل تقييم حالة سطح الرصف، سمي اصطلاحاً «مفهوم قابلية الخدمة الحالية» والذي يعرف بأنه: «قدرة مقطع معين من الغطاء الطرفي على تقديم سيارة مريحة سلسة في أثناء المرور المختلط وهذا استناداً إلى رأي المستخدم» [5].

إن تقييم قابلية الخدمة الحالية لا يقدم أكثر من المعرفة بحاجة سطح الرصف إلى تحسينات أم لا، كما أنه يعد أدلة مفيدة في حساب كفاءة الطريق، مع أنه لا يستخدم لتصميم طبقات تقوية أو أشكال أخرى من التحسينات.

إن كل مقطع من الطريق يقدر عادة من (5-1) استناداً إلى رأي مستخدم الطريق والأرقام الأعلى ضمن هذا المجال تشير إلى الحالة الأكثر جودة والأرقام الأقل تشير إلى الحالة الأسوأ لسطح الرصف، ويقترح الخبراء بأن قيمة PSR الأقل من 2.5 لطرق الدرجة الأولى أو 2.0 لباقي الطرق هي القيمة، التي تشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات لرفع هذه القيمة وبكل الأحوال فإن تقييم PSR يستخدم خطوة أولى في تقويم كفاءة الرصف ولابد من تحريات أكثر تفصيلاً للسطح.

إن مجموعة القياسات PSR والتي تمت بشكل تجريبي ومجموعة قياسات قرينة الاستواء IRI والتي تمت بشكل تجريبي أيضاً قد تم ربطهما معاً لإيجاد معادلة تحسب PSR وهي [5]

$$PSR = 5.e^{-0.18(IRI)}$$

ونتيجة للتجارب تم تطوير هذه المعادلة عام 1992 لزيادة راحة مستخدمي الطريق لتصبح

$$PSR = 5.e^{-0.26(IRI)}$$

ملاحظة:

إن هذه المعادلة تعطي قيمة وفق الشروط القياسية العالمية وهي تختلف عن شروط الاستثمار المحلي حيث نجد قيمة IRI الأعظمية المقبولة وفق المقاييس العالمية هي 3

بينما ضمن الشروط المحلية فإن قيم IRI تصل حتى 5 لطرق الدرجة الأولى وذلك لارتفاع تكاليف الصيانة بشكل باهظ.


## 6 - النتائج:

**6-1- قيم نتائج المسح:** الجدول رقم (4) يوضح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال مسح الوضع الراهن للغطاء الطرقي المدروس.


تقدير قابلية الخدمة الحالية (PSR)	عمق التخدد (mm)	الحفر (no./Km)	نسبة مناطق التأكل (%)	نسبة مناطق التشذقات الكلية (%)	قرينة الاستوائية (m/Km)	تاريخ التقويم	طوله (كم)	اسم جزء الطريق
1.55	13	0.50	1.00	2.00	4.50	2004	23	1- صحنايا - السبيل
1.51	14	0.00	1.50	2.00	4.60	2004	23	1- السبيل - صحنايا
1.68	10	0.00	1.00	1.00	4.20	2004	26	2- السبيل - خبب
1.63	10	0.00	1.00	0.50	4.30	2004	26	2- خبب - السبيل
1.55	10	0.00	1.00	0.00	4.50	2004	11.5	3- خبب - شقرا
1.51	10	0.00	1.00	0.50	4.60	2004	11.5	3- شقرا - خبب
1.44	16	0.50	12.00	8.00	4.80	2004	20	4- شقرا - غزالة
1.47	15	0.00	13.00	7.00	4.70	2004	20	4- غزالة - شقرا
1.55	12	0.00	2.00	0.50	4.50	2004	14	5- غزالة - صيدا
1.55	13	0.00	2.00	0.50	4.50	2004	14	5- صيدا - غزالة
1.63	12	0.50	1.00	0.50	4.30	2004	6	6- صيدا - نصيف
1.59	12	0.50	3.00	0.50	4.40	2004	6	6- نصيف - صيدا
1.63	18	0.00	16.00	7.20	4.30	2004	3.5	7- طريق المنطقة الحرة

جدول (4) نتائج مسح الوضع الراهن لسطح غطاء أوتوستراد دمشق - الحدود الأردنية بالاتجاهين

## 6-2- تقييم النتائج:

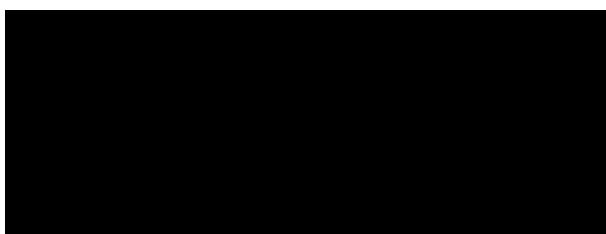

الشكل (6) قرينة الاستوائية حسب كل مقطع من الطريق

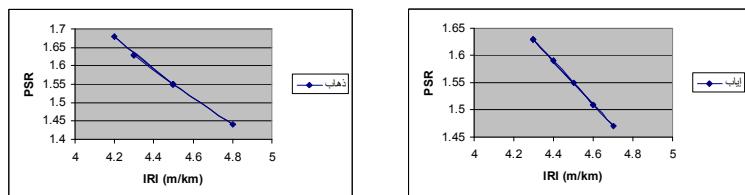


الشكل (7) علاقة تقدير قابلية الخدمة الحالية PSR بقرينة الاستوائية

#### 7- استنتاجات :Conclusion

- أ- تُعد جميع العيوب من تشغقات وتأكل وتجدد ذات كثافة قليلة وشدة منخفضة، من ثم لا يحتاج هذا الطريق إلى أي صيانة في الوضع الراهن، لكن لابد من ترقيع الحفر الموجودة ترقعاً سطحياً. وليس هناك حاجة لتقويم هذا الطريق تقوياً إنسانياً.
- ب- تُعد قرينة الاستوائية الدولية (IRI) لهذا الطريق ضمن القيم المقبولة لكن في حدودها العظمى بالنسبة لشروط الاستثمار المحلية، وهي تتخطى قيم المواصلات القياسية العالمية، إلا أننا يمكن أن نقبلها ضمن الظروف الحالية للاستثمار، ويمكن أن تدرج في المستقبل ضمن أولويات الصيانة أو تأهيل هذا الطريق، وتكون المعالجة المقترحة حينها بتنفيذ طبقة تقوية رقيقة متغيرة السمكية بحيث تتناسب مع التموجات وتغطي ذرواتها. ويبين هذا العمل من الناحية الاقتصادية بأن الطريق يستخدم كمعبر دولي لنقل الركاب والبضائع بين الجزء الآسيوي الجنوبي من الوطن العربي وأوروبا، من ثم إذا علمنا أن وسطي المرور اليومي السنوي (AADT) (وهو حجم المرور السنوي مقسوماً على عدد أيام السنة) هو 7500 مركبة/يوم تشكل منها الشاحنات الثقيلة ما يقارب (15-20)%، ومع ازدياد (IRI) تقص سرعة المركبات كما هو موضح في

الشكل رقم (8):

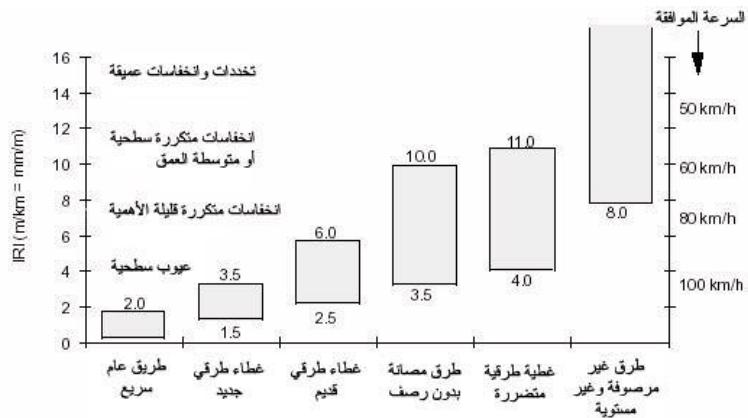

**الشكل (8) تأثير عدم استواء الطريق في سرعة المركبات**

وفي حالة إهمال الصيانة أو عدم تأهيل هذا الطريق، ستختفي السرعة من 85 كم/سا حتى 75 كم/سا نتيجة لزيادة (IRI)، وسترتفع عندها كلفة تشغيل الشاحنات من 7.5 ل.س حتى 8.5 ل.س في الكيلومتر الواحد وفقاً لإحصائيات وزارة النقل، وفي هذه الحالة تزداد كلفة تشغيل الشاحنات الثقيلة وحدها بالسنة الواحدة على كامل الطريق حوالي /40 مليون ل.س، وبالتالي نجد أن تنفيذ طبقة تقوية لمعالجة عدم استواء الطريق هو عمل مبرر اقتصادياً.

جـ- إن متوسط تقدير قابلية الخدمة الحالية (PSR) للطريق المدروس هو (1.56)، وهو أقل من القيمة الدنيا وفق الموصفات الدولية (2.5) أو في شروط الاستثمار المحلي (2.0) لطرق الدرجة الأولى. وهذا ما يؤكد أولية الحاجة مستقبلاً لإجراء عمليات تأهيل وظيفي للطريق.

#### **8- التوصيات:**

1- لابد من إجراء عمليات إحصاء دورية تتضمن مسحاً لشبكة طرق المواصلات، تكون من خلالها قاعدة للبيانات. فمثلاً تساعد بيانات الاستواءية التي يتم جمعها على

تحديد الطرق التي يجب أن تعطى الأولوية العظمى في صيانتها، كما لو كان لدينا سجل لتجارب تقدير قابلية الخدمة الحالية (PSR) لمقاطع من الطريق المعرض للتلف كانت قد أجريت سابقاً، فنستطيع من خلال قراءة هذه النتائج أن نتبأ متى ستحتاج إلى رفع القيمة المقيدة، وبشكل آخر فإن مقارنة سجلات (PSR) مع المتغيرات المدونة في حجم المرور، إضافة إلى ملاحظة القصور في التصريف والمناطق الضعيفة سوف تساعد في تنظيم الصيانة أو التأهيل المستقبلي.

2- لقد تمت دراسة توسيع دمشق - الحدود الأردنية بعد فترة وجيزة من صيانته صيانة كاملة ورغم ذلك نجد قصوراً وظيفياً في حالة الطريق من ناحية الاستوائية، الأمر الذي يدل على ضرورة الاهتمام بقياس الاستوائية لشبكة الطرق السورية على أساس برنامج وطني يشمل هذه القياسات سنوياً، والاهتمام بوضع كود عربي سوري لتحسين الأخطية المرنة وإعادة تأهيلها وتقويتها بناءً على نتائج المسح مما يوضح واجبات مهندسي التنفيذ والإشراف والدراسة.

3- لم يتم حتى الآن في القطر العربي السوري أية دراسة تقويمية إنشائياً لمنطقة العطاء الطرقي القائم، وخصوصاً بوجود الأجهزة التي أصبحت قديمة نسبياً مثل جائز بنكلمان الذي يقوم بقياس الانعطاف (Deflection) الناجم عن حمولات كبيرة «وتستخدم عادة شاحنة ذات حمولات محورية خلفية إفرادية مقدارها 18000 ليبره أي ما يعادل 8.15 طناً». والطريقة المتبعة حالياً في إعادة التأهيل هي التقوية بعمق إسفاتي سمكية (6-7) سم، الأمر الذي قد يكون مكلفاً اقتصادياً نتيجة الهدر، عدا كون هذه الطريقة غير مجده في كثير من الحالات في معالجة العيوب التي قد تطرأ على الأخطية الطرقية.

لذلك نوصي باقتناء جهاز قياس الانعطاف بالوزن الساقط (FWD ) Deflectometer ، الذي يحدد تماماً الطبقة التي حدث فيها القصور وأدت إلى انهيار الرصف إنشائياً.

4- يجب الاعتماد على رأي مستعملٍ للطريق، ومقارنة هذه الآراء مع نتائج القياسات، ويمكن إنجاز هذا الموضوع على أكمل وجه باستخدام أجهزة قياس الاستوائية، لأن عدم الاستواء هو العامل الأساسي الذي يؤثر في رأي مستعملٍ للطريق.

5- يجب تقويم كل نوع من أنواع التخرب، وتحديد هل سيقف عند حد معين، أو أنه سيستمر ومعرفة مدى فعالية الطريقة المستخدمة في المعالجة مع الاهتمام بضرورة تأمين نظام تصريف جيد للمياه.

6- ضرورة البدء بوضع ذاتية خاصة لكل طريق تتضمن تفاصيل إنشائه ودوره حياته من لحظة الإنشاء وفي أثناء الاستثمار، والعيوب التي تطرأ عليه وتاريخ الصيانة ونوعها وتعداد حركة المرور.

### المراجع

- 1- AASHTO Guide for Design of Pavement Structure (1993) Published by the American Association of State Highway and Transportation Officials.
- 2- E.J Yoder. M.W.Witczak Principles of Pavement Design, Second Edition. Published by John Wiley and Sons, Inc. 1975.
- 3- SHRP (1993). Distress Identification Manual for Long – Term Pavement Performance Project. Strategic Highway Research Program. SHRP P-338. National Research Council, Washington DC.
- 4- Asphalt Institute (1983). Asphalt Overlays for Highway and Street Rehabilitation. The Asphalt Institute Manual Service No. (MS-17).
- 5- The International Roughness Index (IRI) and Ride Number, (1994). The Federal Highway Administration (FHWA).
- 6- نشرة وزارة المواصلات حول نظام معلومات صيانة الطرق في سوريا 1994.

تاریخ ورود البحث إلى جامعة دمشق 20/6/2004.